

01	NOVEMBRE	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO			
00	SETTEMBRE '20	PRIMA EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme



OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA G. SARACCO

PTR edilizia scolastica DL 104/2013 art.10 e Decreto MEF/MIUR/MIT 03/01/2018
Programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELLA TAVOLA:

RICOGNIZIONE CONDIZIONI DI DEGRADO

TAVOLA N°:

R03_rev 11/20

SCALA:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. STEFANIA RUSSO

FILE:
R03 ricognizione degrado_rev11_20.pdf

PROGETTAZIONE:

RTP Barisione/Massardo/Benzi/Pizzorni/Eletto/Cicarelli
GENOVA - VICO DIETRO IL CORO DELLE VIGNE 6/6
tel: 010-261290 - email: info@studioarchidue.com

ARCH. AGOSTINO BARISIONE
ARCH. MIRKO MASSARDO
ING. MAURO BENZI
ARCH. ALESSANDRO ELETTO
STUDIO TECNICO ING. PIZZORNI
ARCH. STEFANO CICARELLI
GEOL. ALBERTO LIPARTITI

 
 
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
RILIEVI E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI E ANTINCENDIO
REDAZIONE ELABORATI GRAFICI
GEOLOGIA

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO

Individuazione delle condizioni di degrado (diffuse e puntuali) tali da richiedere interventi edilizi di ripristino ai componenti non strutturali dell'immobile (pavimenti/rivestimenti, intonaci, impianti, seramenti ecc..)

Rilevazione effettuata a vista e sulla scorta di precedenti indagini strumentali (Libretto sanitario dell'edificio di Tecnoindagini Srl – gennaio 2020)

LEGENDA


	RISTAGNO ACQUA, VEGETAZIONE
	PAVIMENTO SCONNESSO
	UMIDITA' A SOFFITTO
	UMIDITA' A PARETE (dal basso)
	UMIDITA' A PARETE (in alto)
	DEGRADO INTONACIO DI FACCIAATA
	PERDITE IMPIANTI SCARICO
	LASTRE SCONNESSE CORNICIONE (coprigiunti)
	SCOSSALINE MURETTO ATTICO (tratti mancanti/danneggiati)
	CANALA GRONDA INTERNA (lastre e guaine danneggiate/sconnesse)
	TUBI VERSO GRONDA ESTERNA
	FINESTRE IN LEGNO (originali non TT)
	GRADO DI ADERENZA DEGLI INTONACI AL SUPPORTO (riportato da indagini "SONISPECT" per grado: scadente e pessimo)

VERIFICHE PUNTUALI


- 1) ATRIO INGRESSO MENSA
controsoffitto instabile
- 2) COPERTURA CORRIDOIO CORTILE
ristagno acqua con infiltrazioni e degrado del supporto
- 3) VOLTA ATRIO 1P
struttura in "canniccio" appesa al solaio soprastante, distacco elementi (volta decorata a tempera)
- 4) SOFFITTO SBARCO SCALE 1P struttura in "canniccio" appesa al solaio soprastante, distacco elementi
- 5) SOFFITTO SCALONE E SBARCO 2P
struttura solaio in putrelle e pannelli in legno (decori a stucco all'intradosso)
- 6) ABBAINI COPERTURE
difetto serramenti, accumulo guano all'interno (estesa a tutto il sottotetto nell'edificio B)
guaina distaccata e tegole smosse all'esterno
- 7) FRONTONI E DECORI MURO D'ATTICO
degrado di intonaci e murature
- 8) MANTO DI COPERTURA EDIFICIO B
manto in lamiera posato incongruamente addosso al preesistente manto in tegole




PIANTA PIANO TERRENO

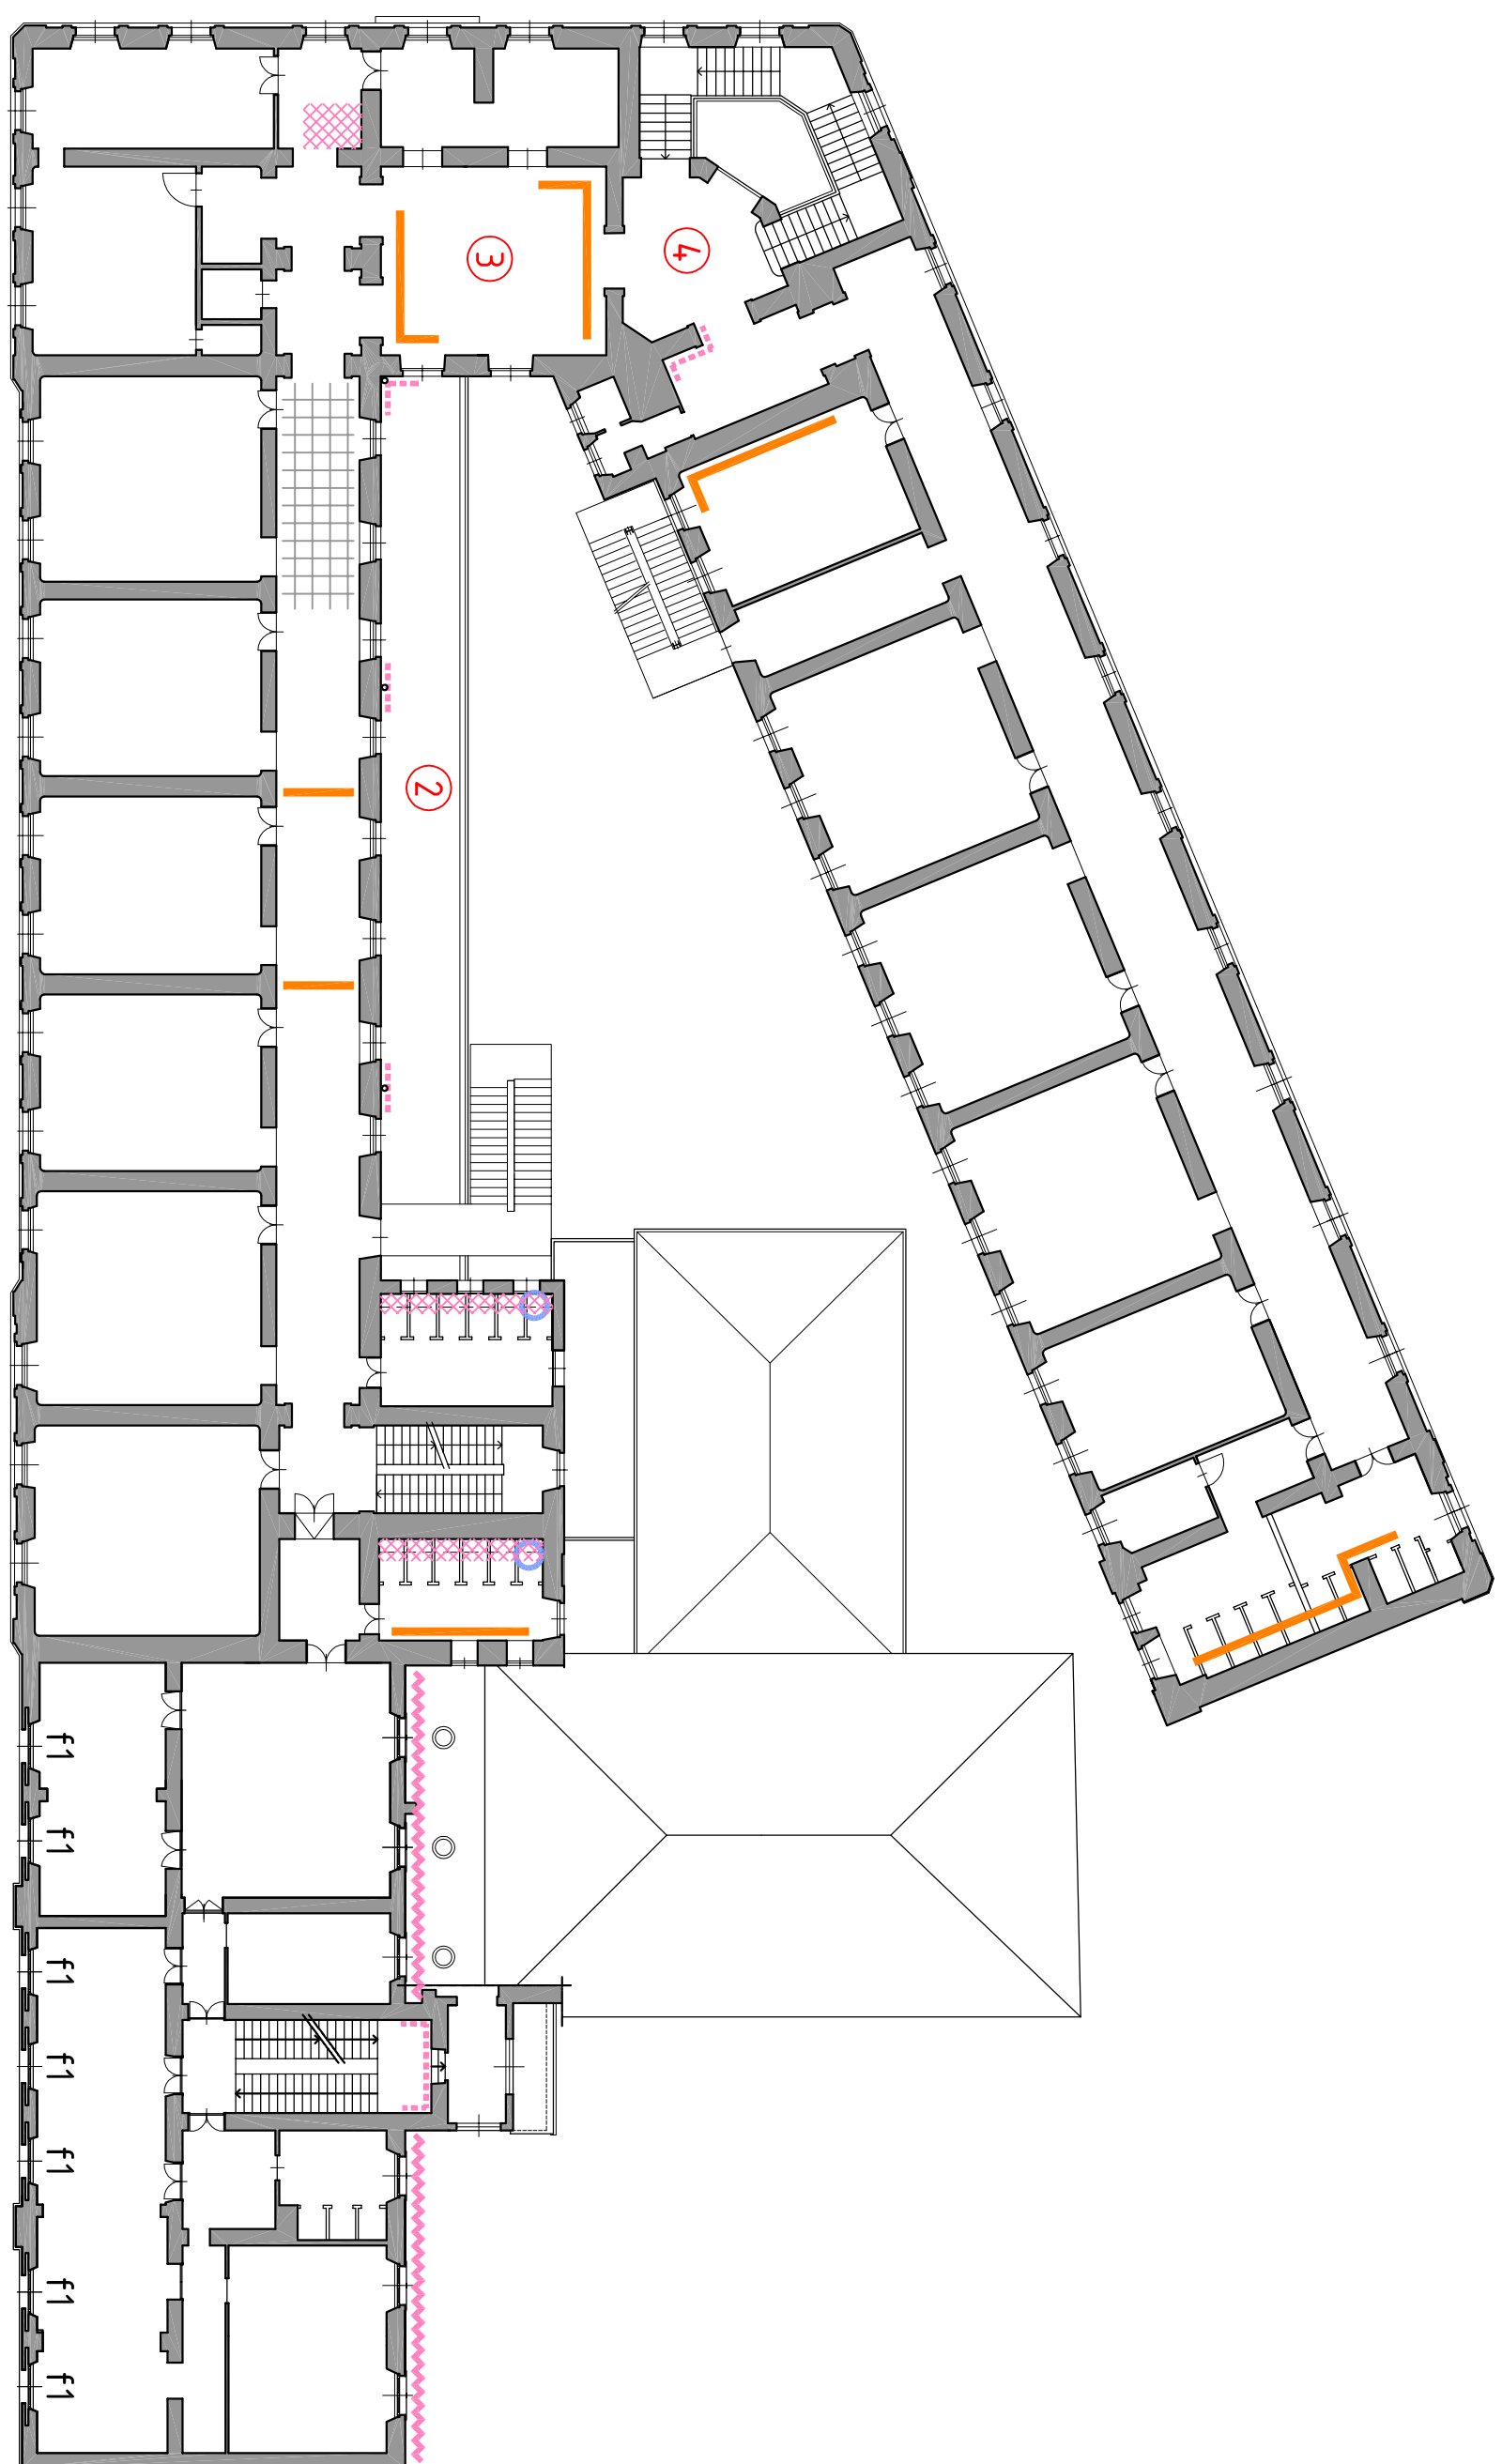

PIANTA PIANO PRIMO

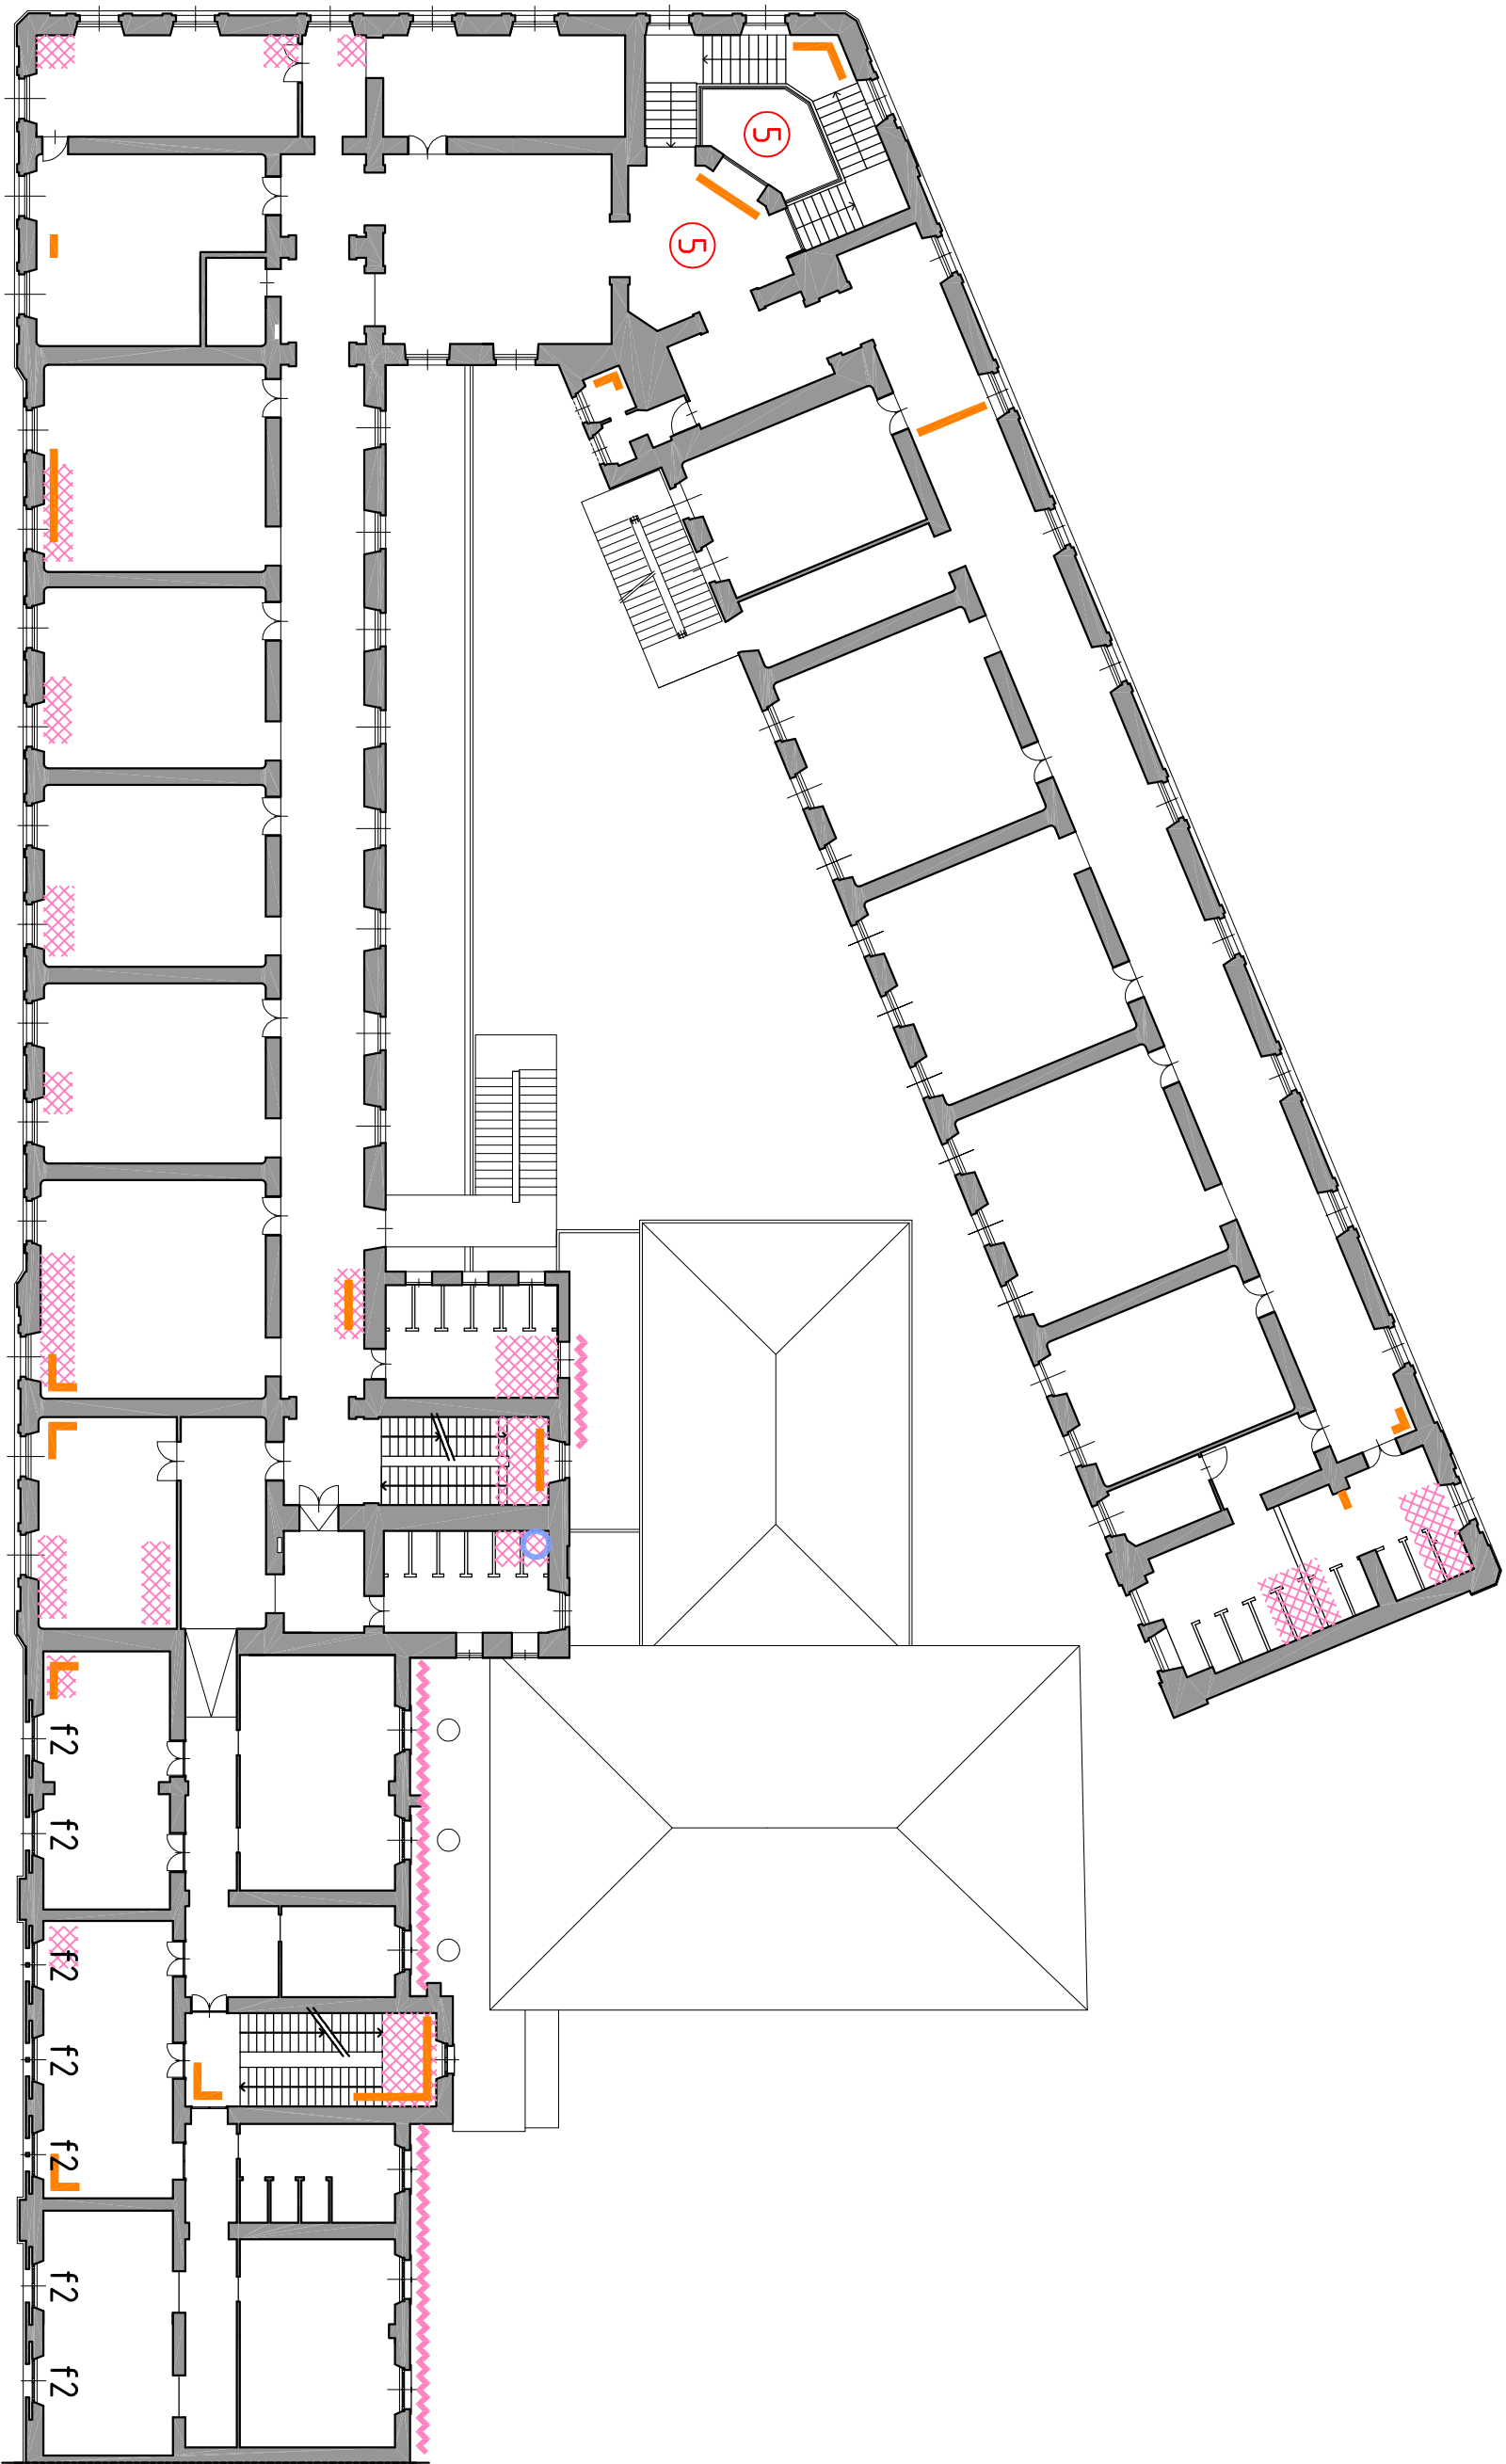


PIANTA PIANO SECONDO

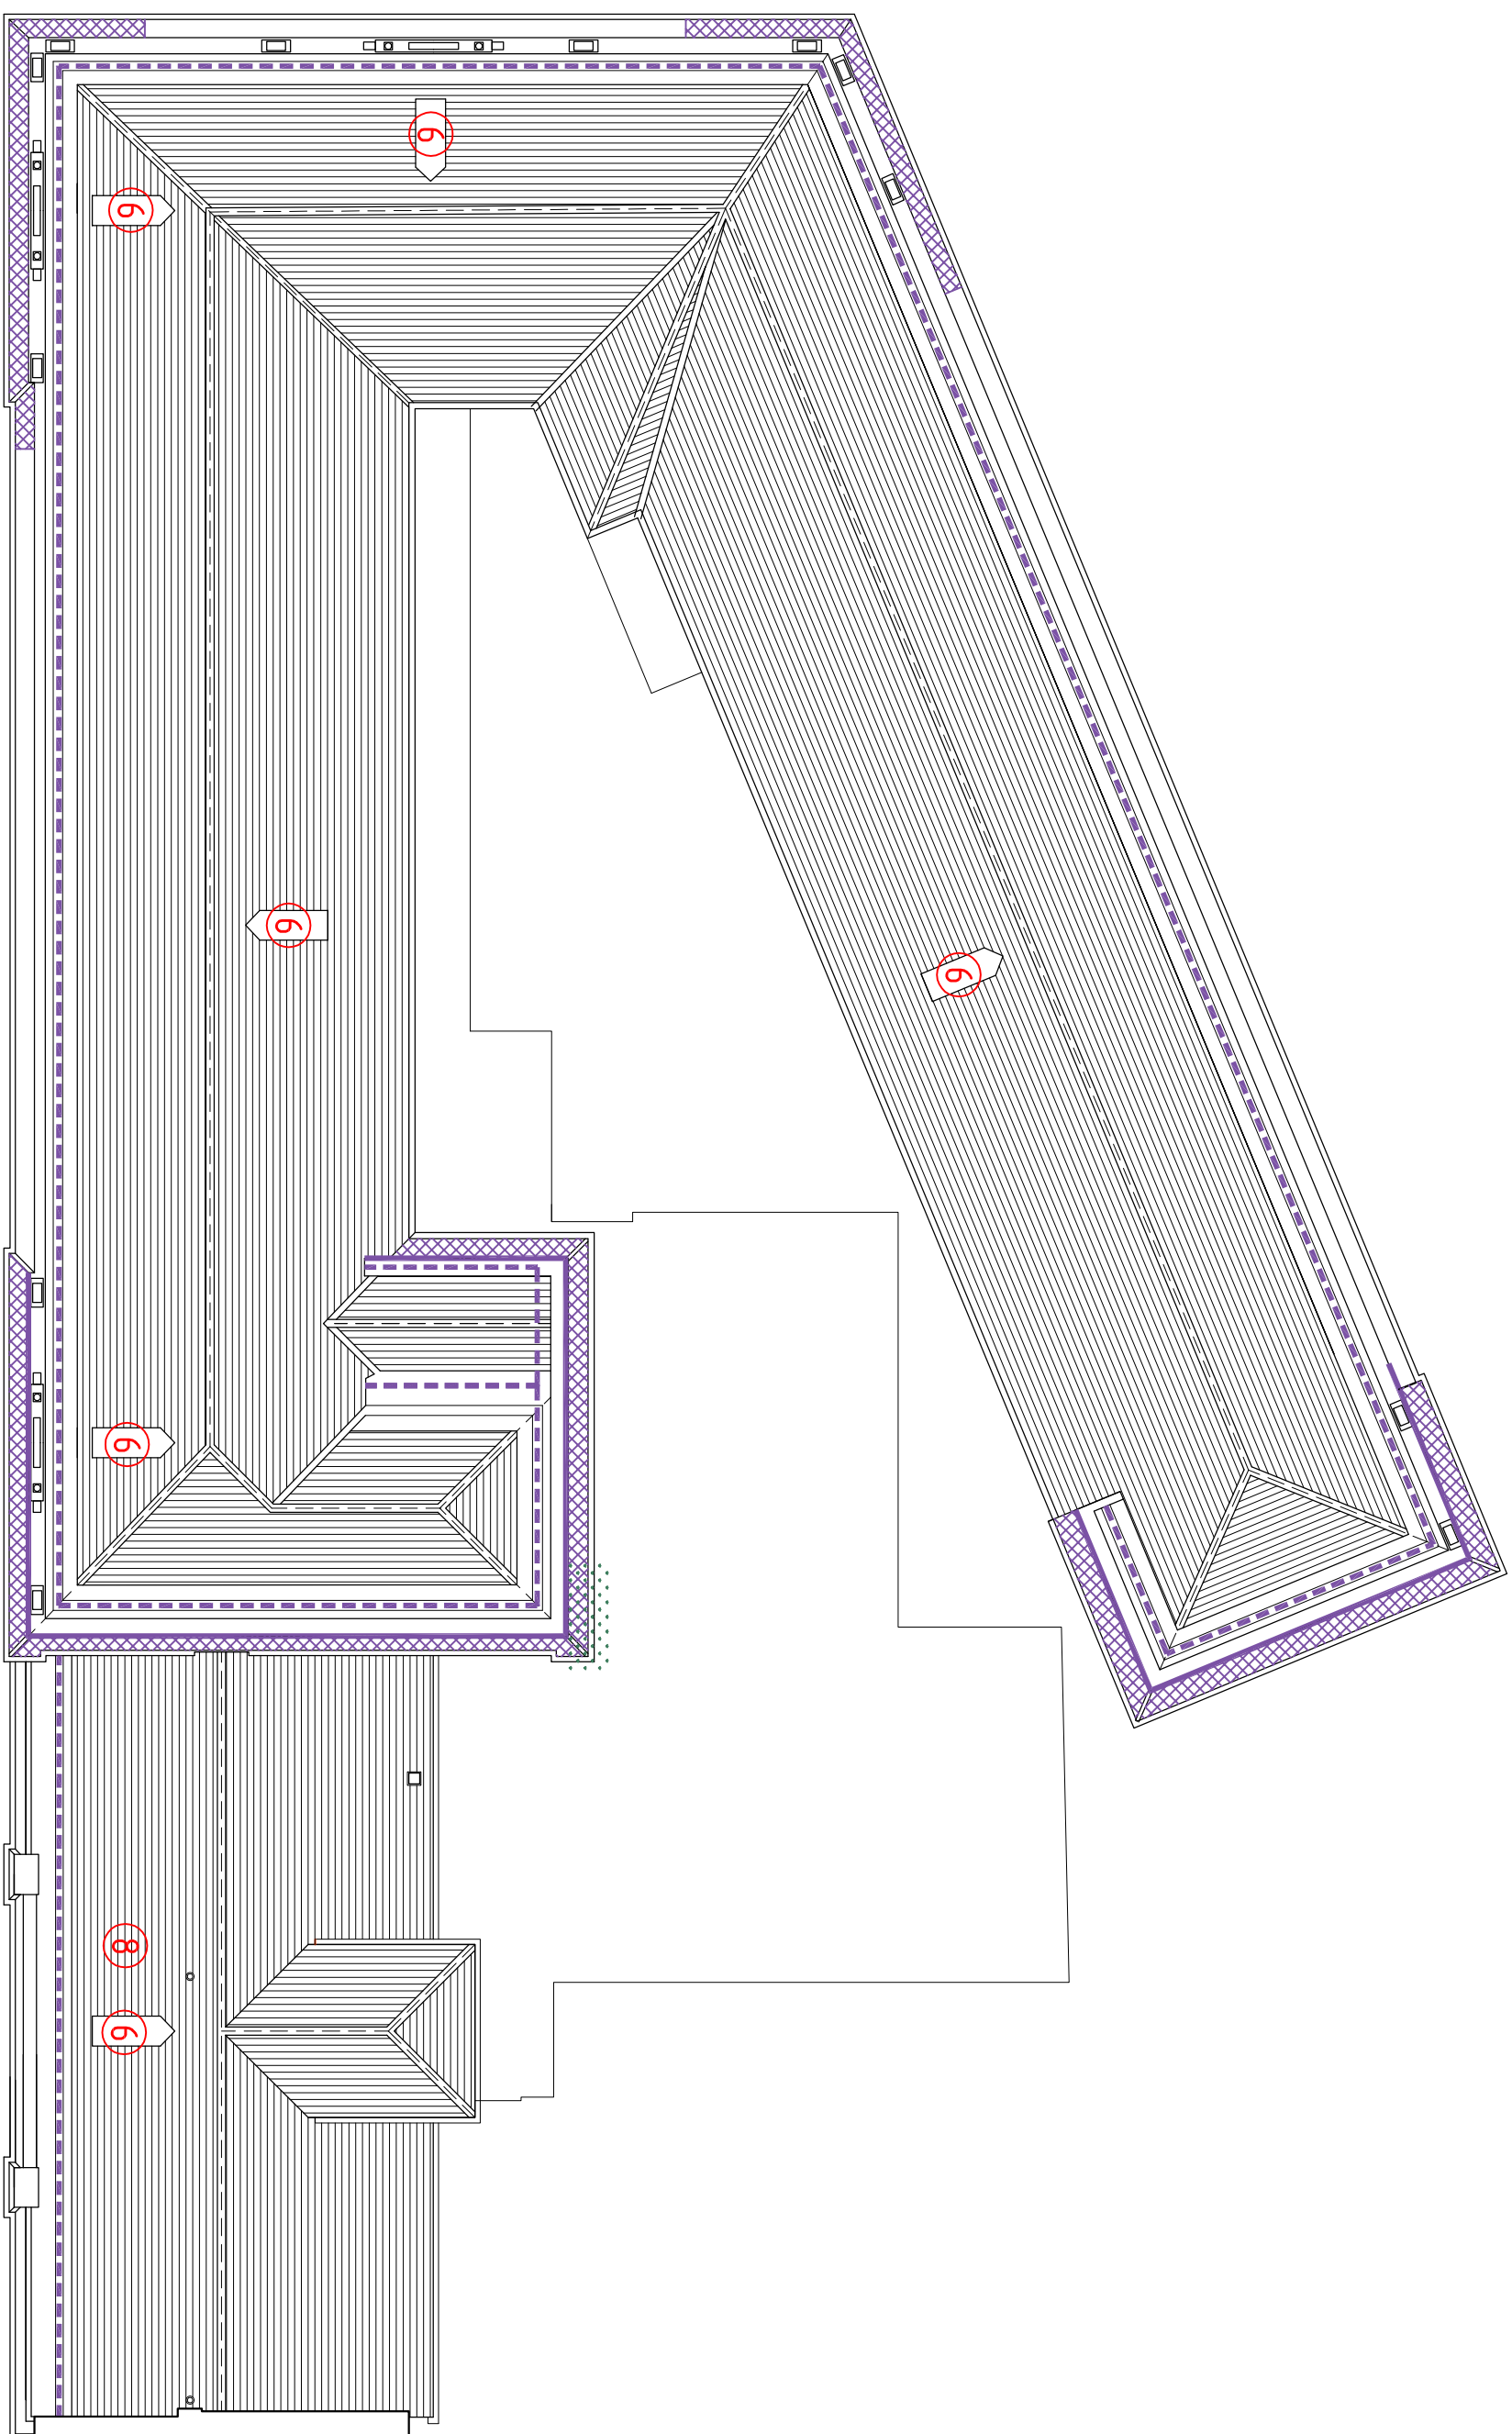


PIANTA PIANO COPERTURE

- UMIDITA' DI RISALITA
- DEGRADO INTONACO DI FACCIATA

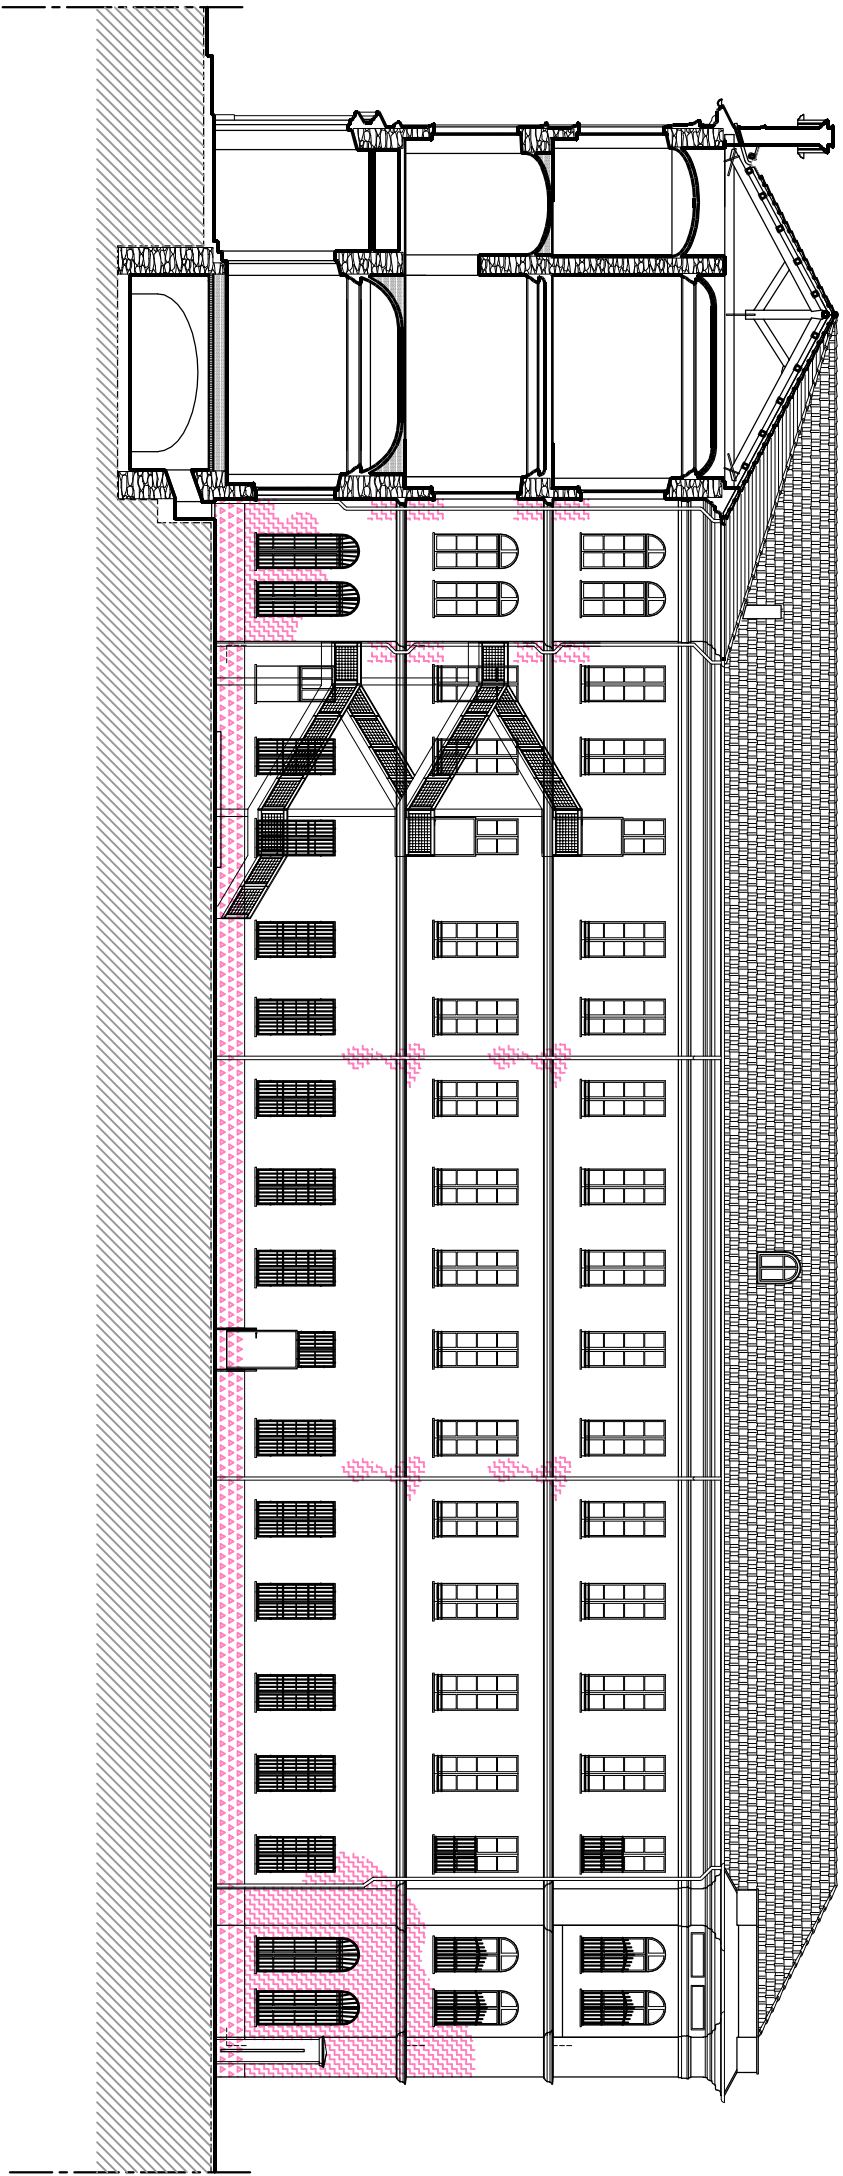


PROSPETTO INTERNO ALA OTTOLENGHI

- UMIDITA' DI RISALITA
- DEGRADO INTONACO DI FACCIATA

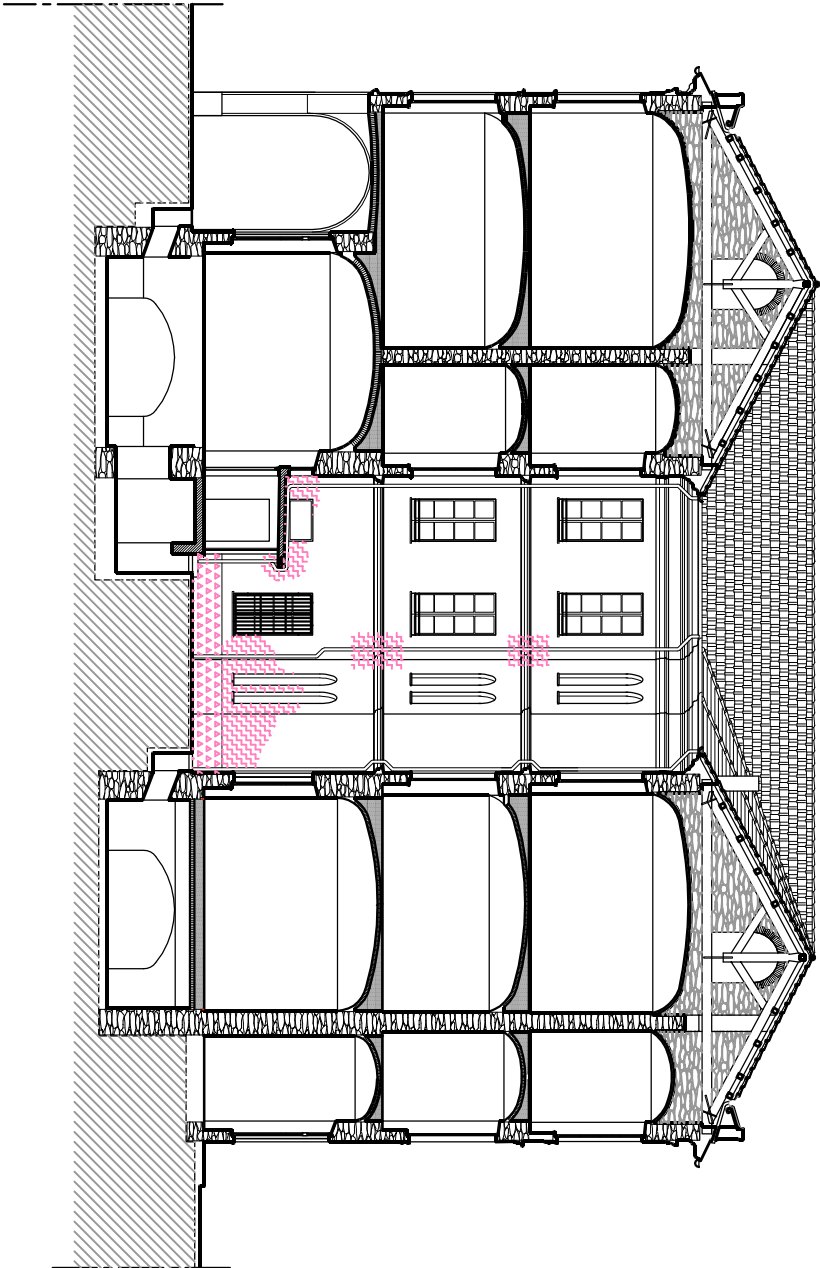

PROSPETTO INTERNO ALA MATTEOTTI


- UMIDITA' DI RISALITA
- DEGRADO INTONACO DI FACCIATA

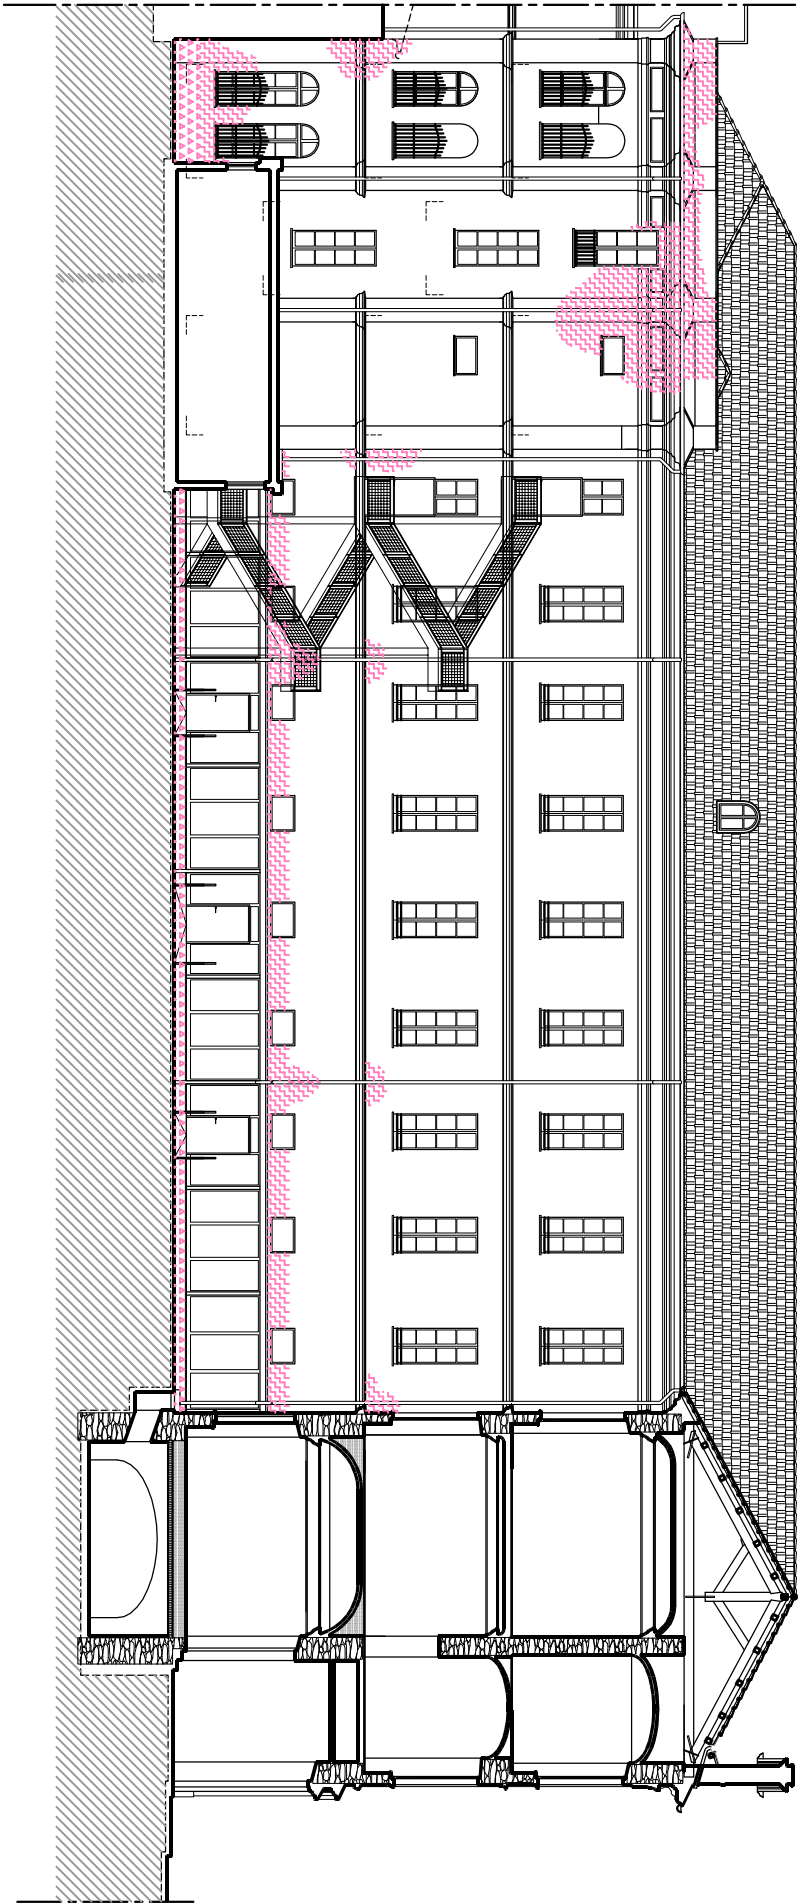

PROSPETTO INTERNO ALA XX SETTEMBRE

UMIDITA' DI RISALITA


DEGRADO INTONACO DI FACCIATA

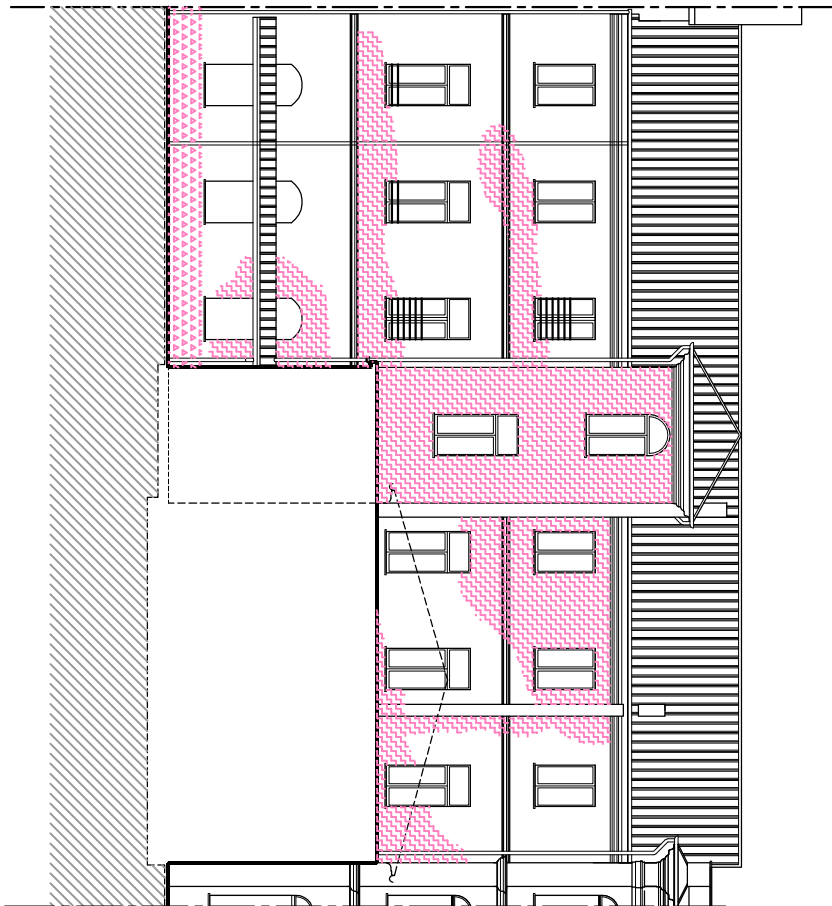


PROSPETTO INTERNO EDIFICIO "B"

CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO

Individuazione delle vulnerabilità specifiche delle componenti strutturali (muri, solai, volte):
si riporta in estratto la sintesi di precedenti indagini strumentali
(Libretto di rischio sismico, di Tecnoindagini Srl – gennaio 2020)

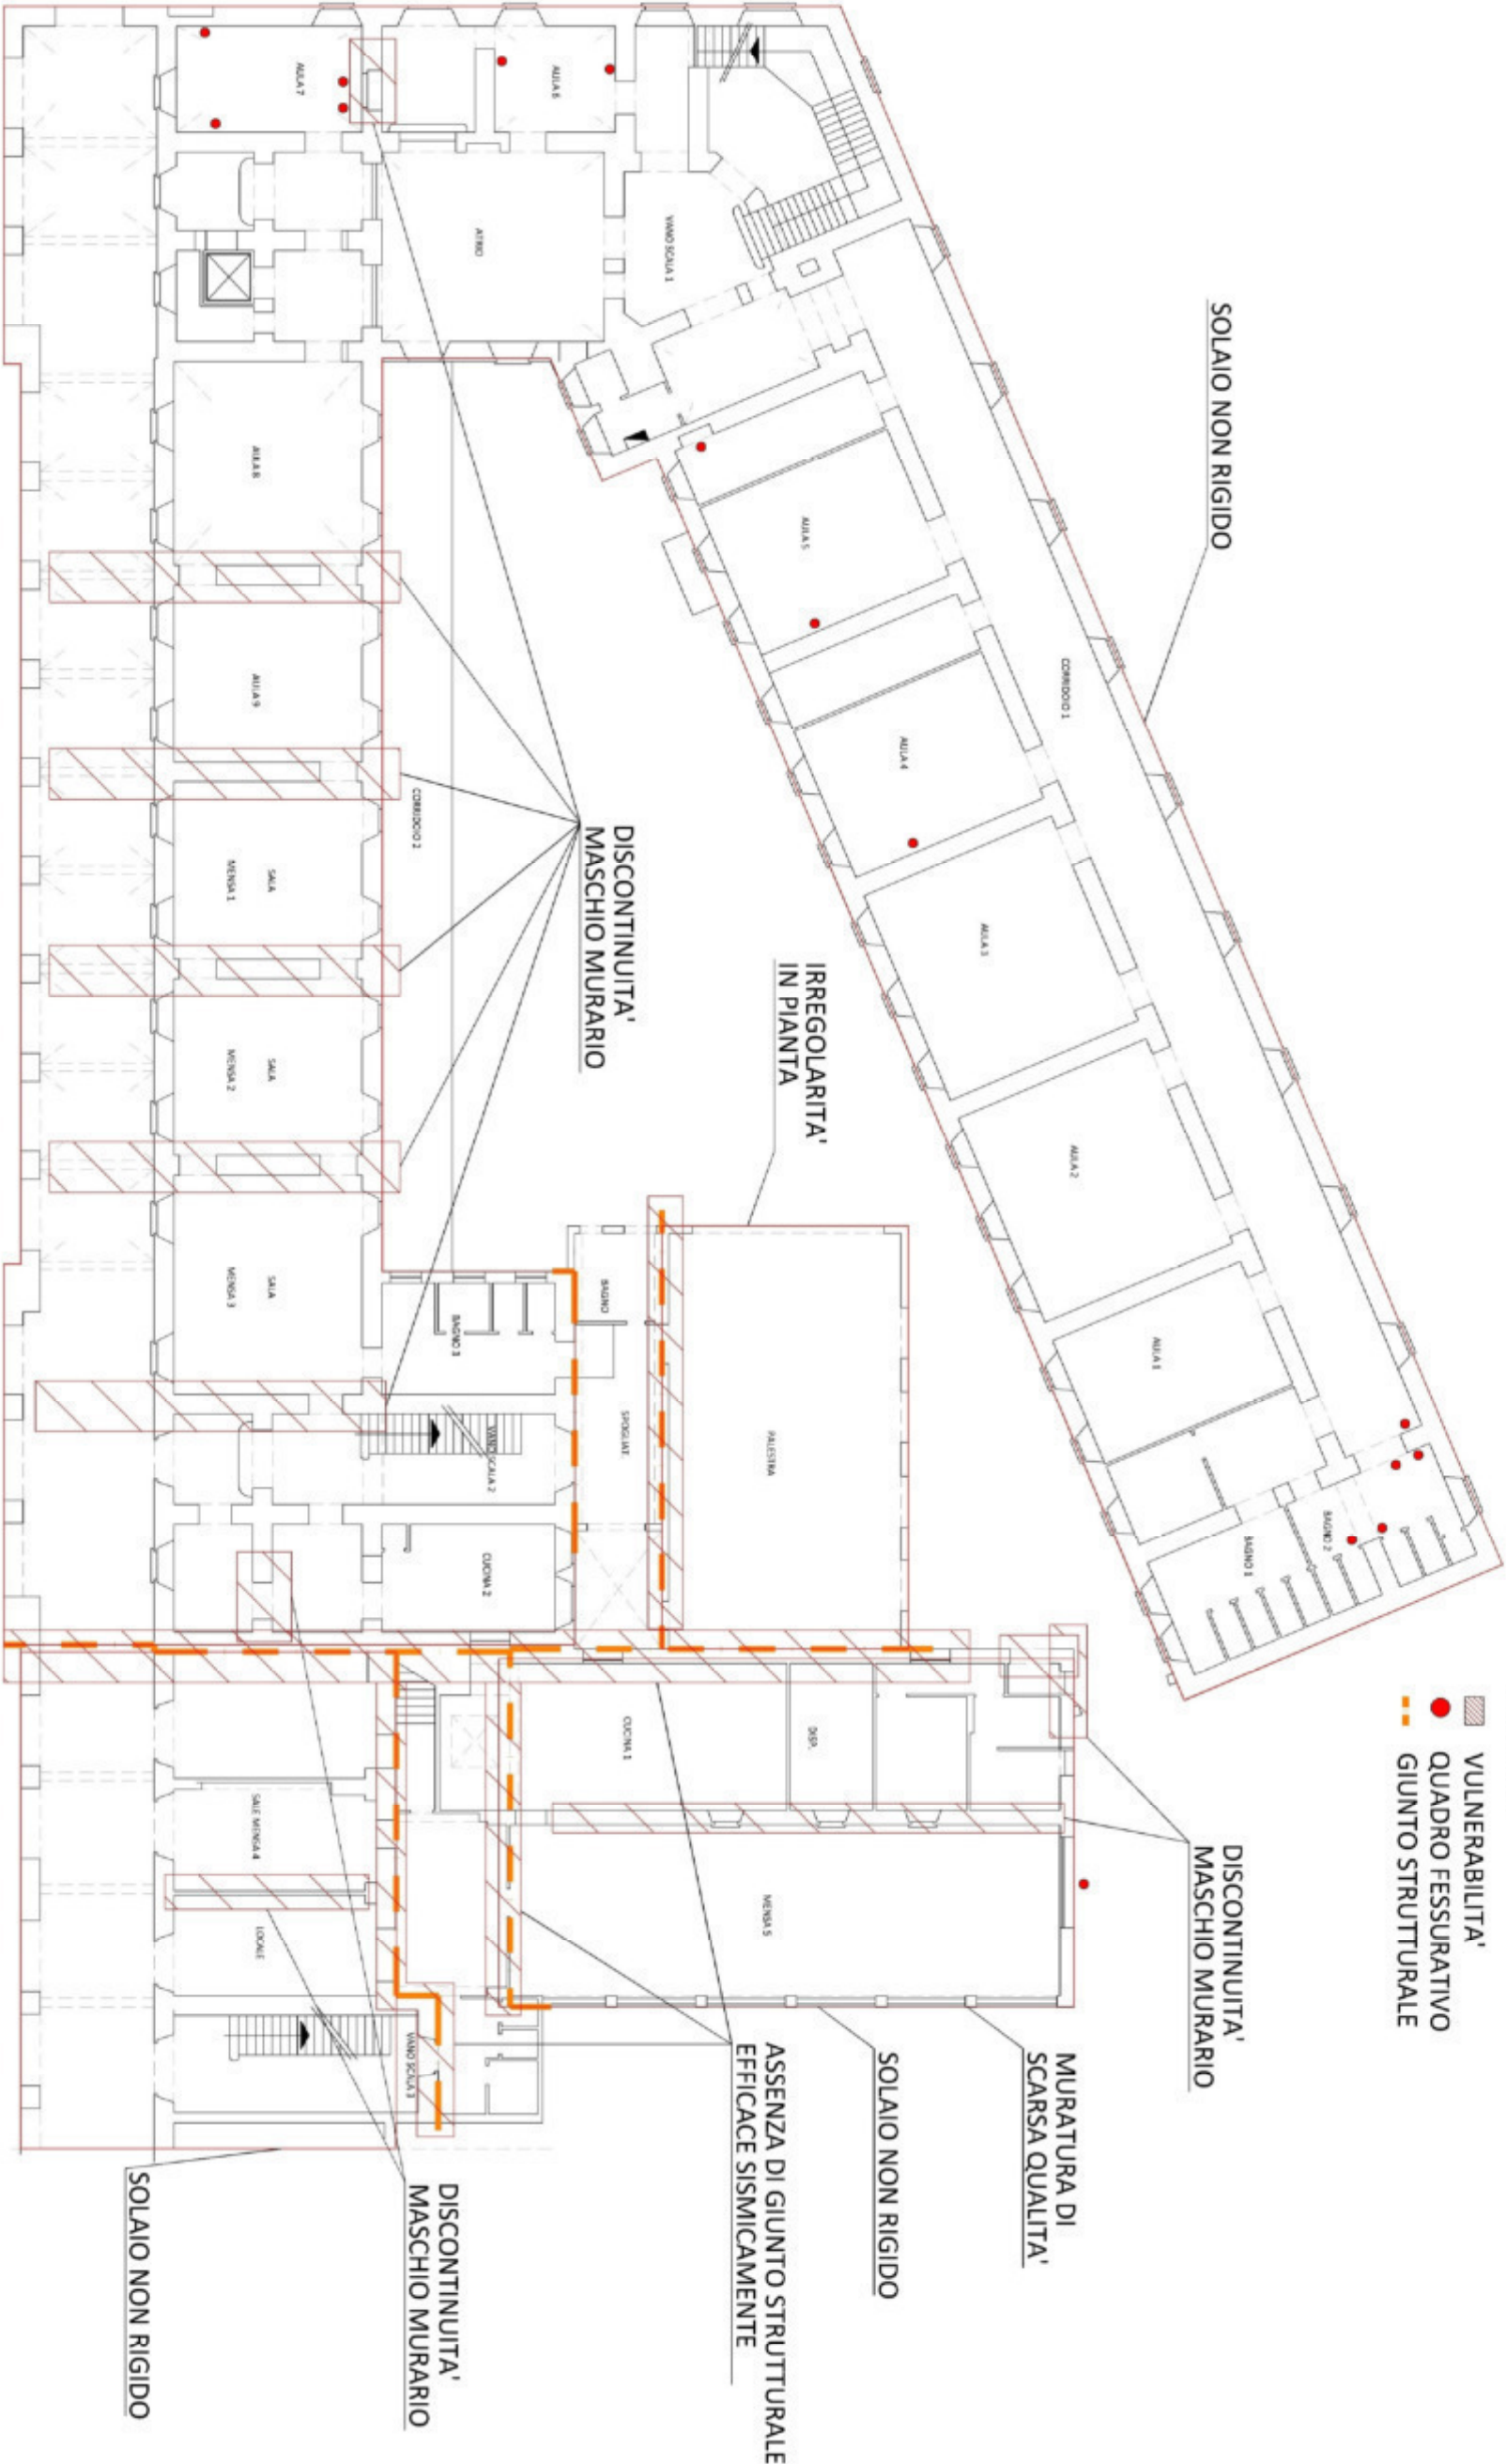

PIANTA PIANO TERRENO

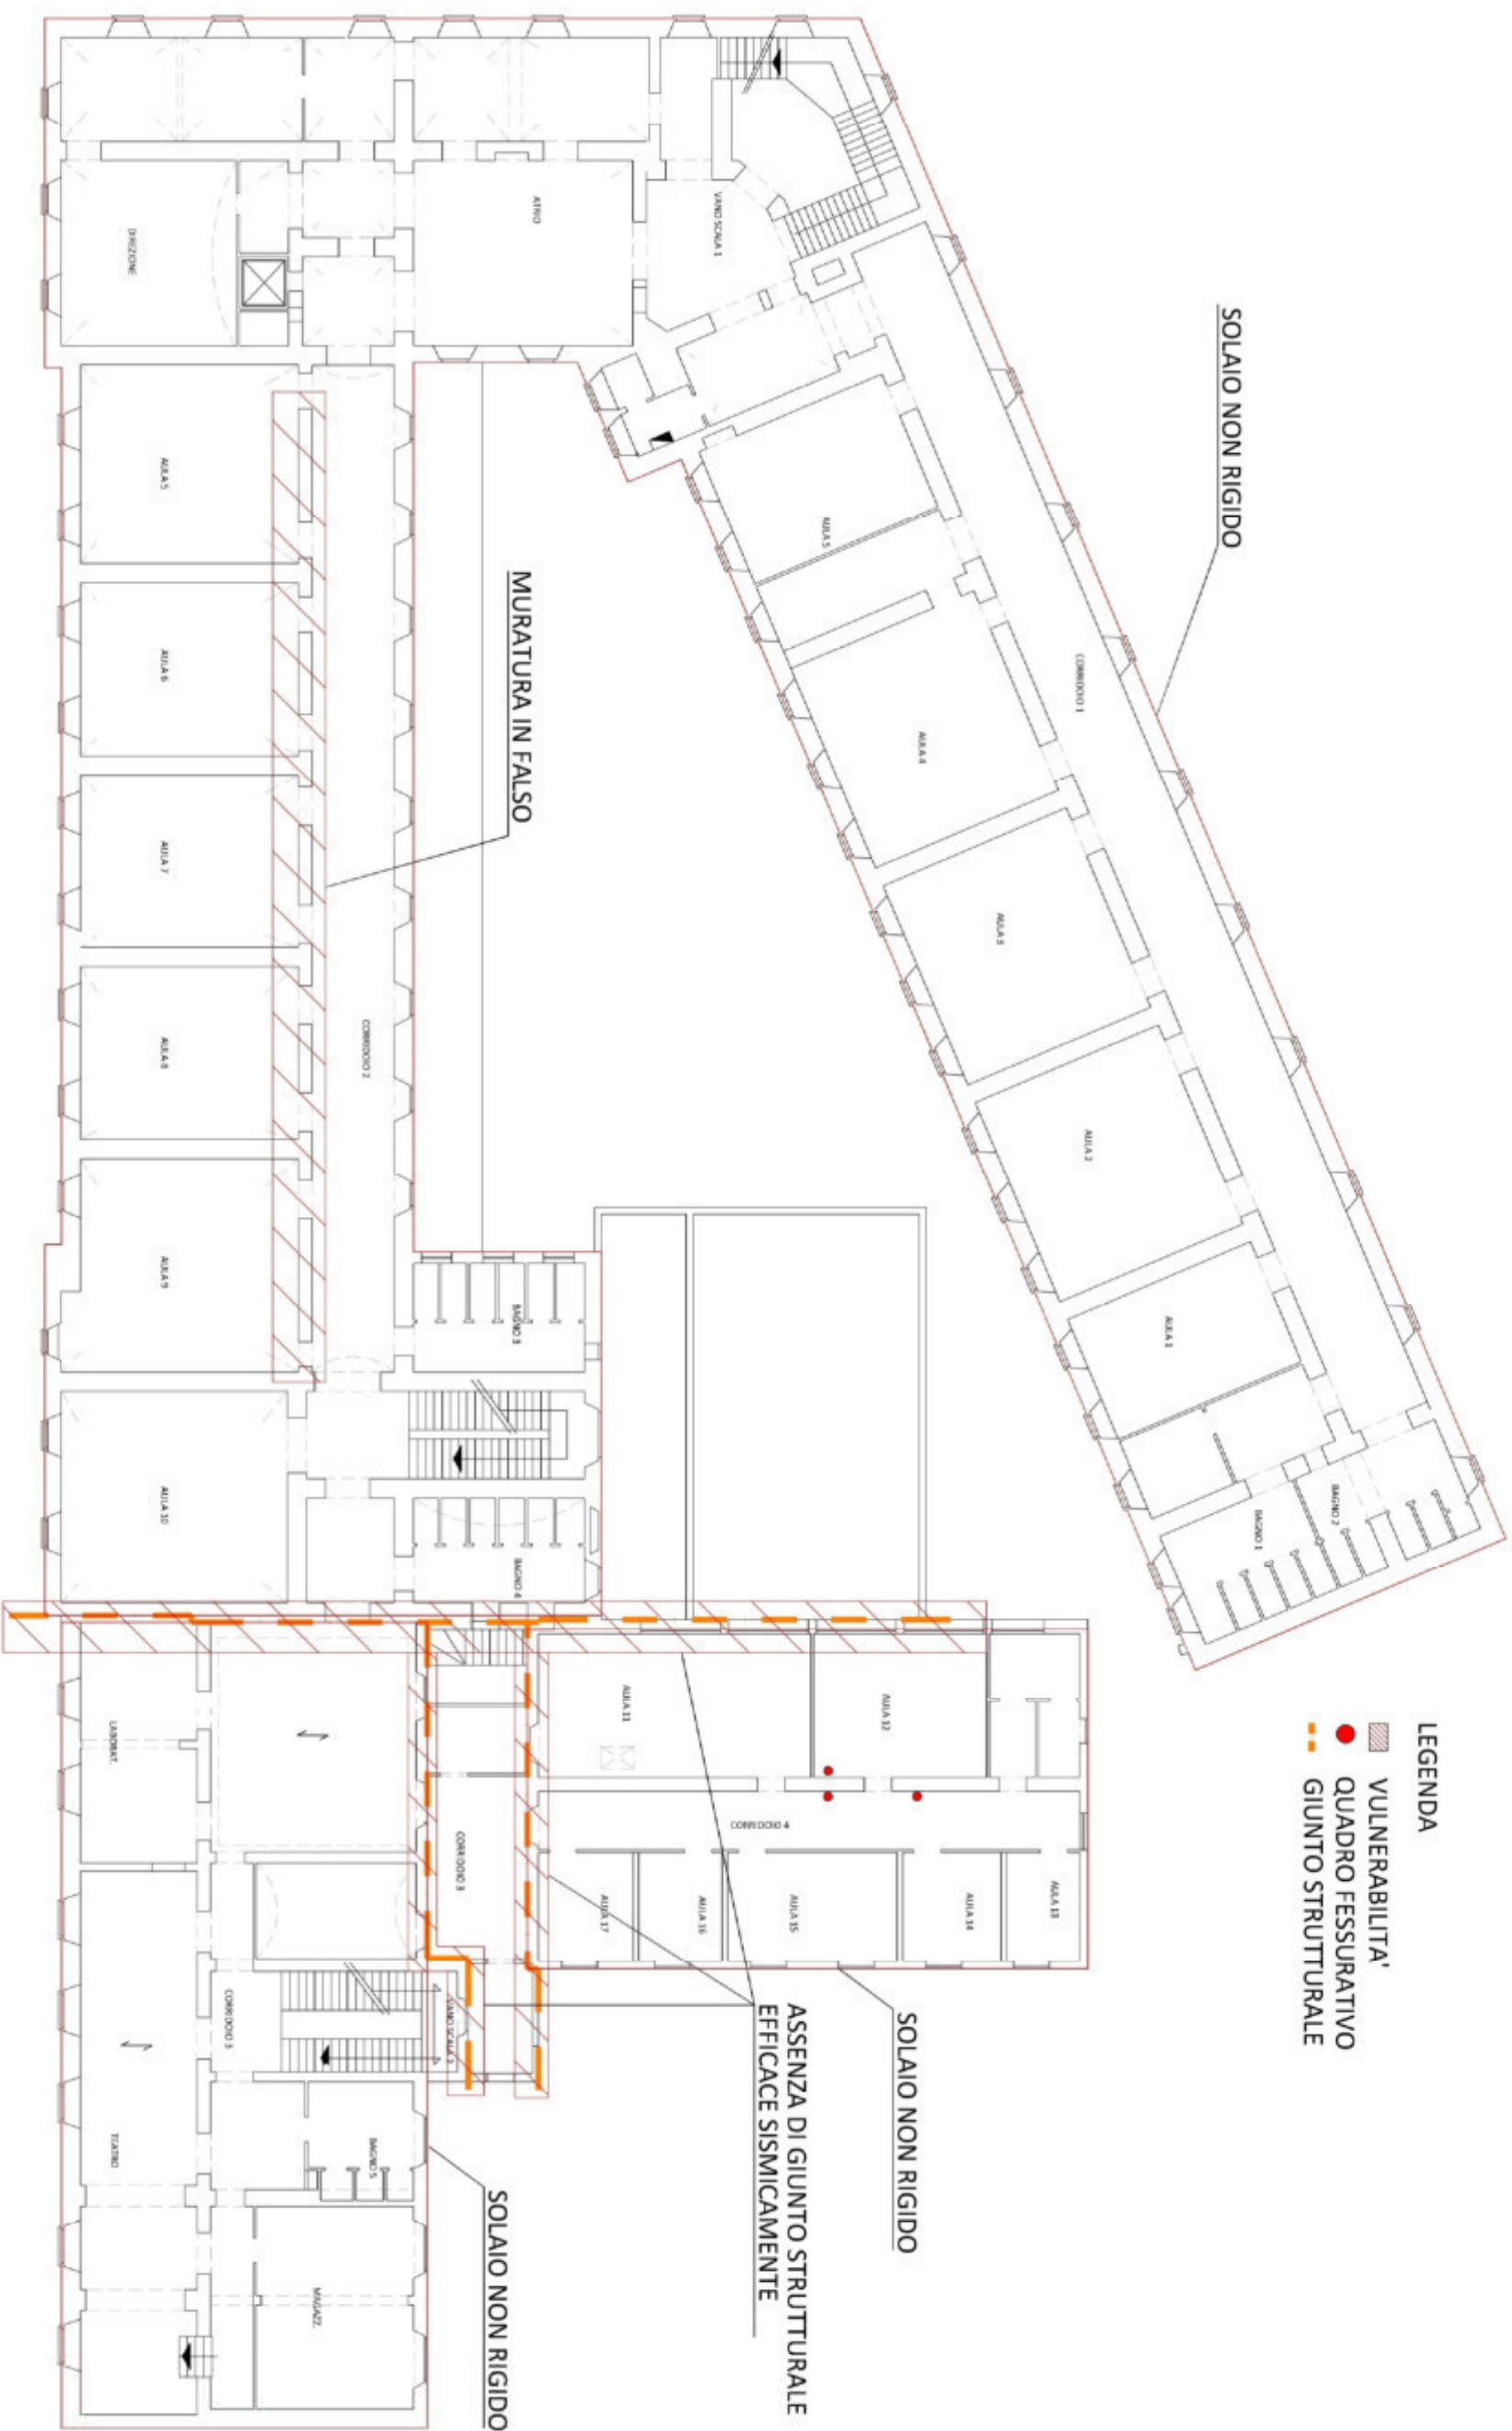


LEGENDA

 VULNERABILITA'

 QUADRO FESSURATIVO

 GIUNTO STRUTTURALE

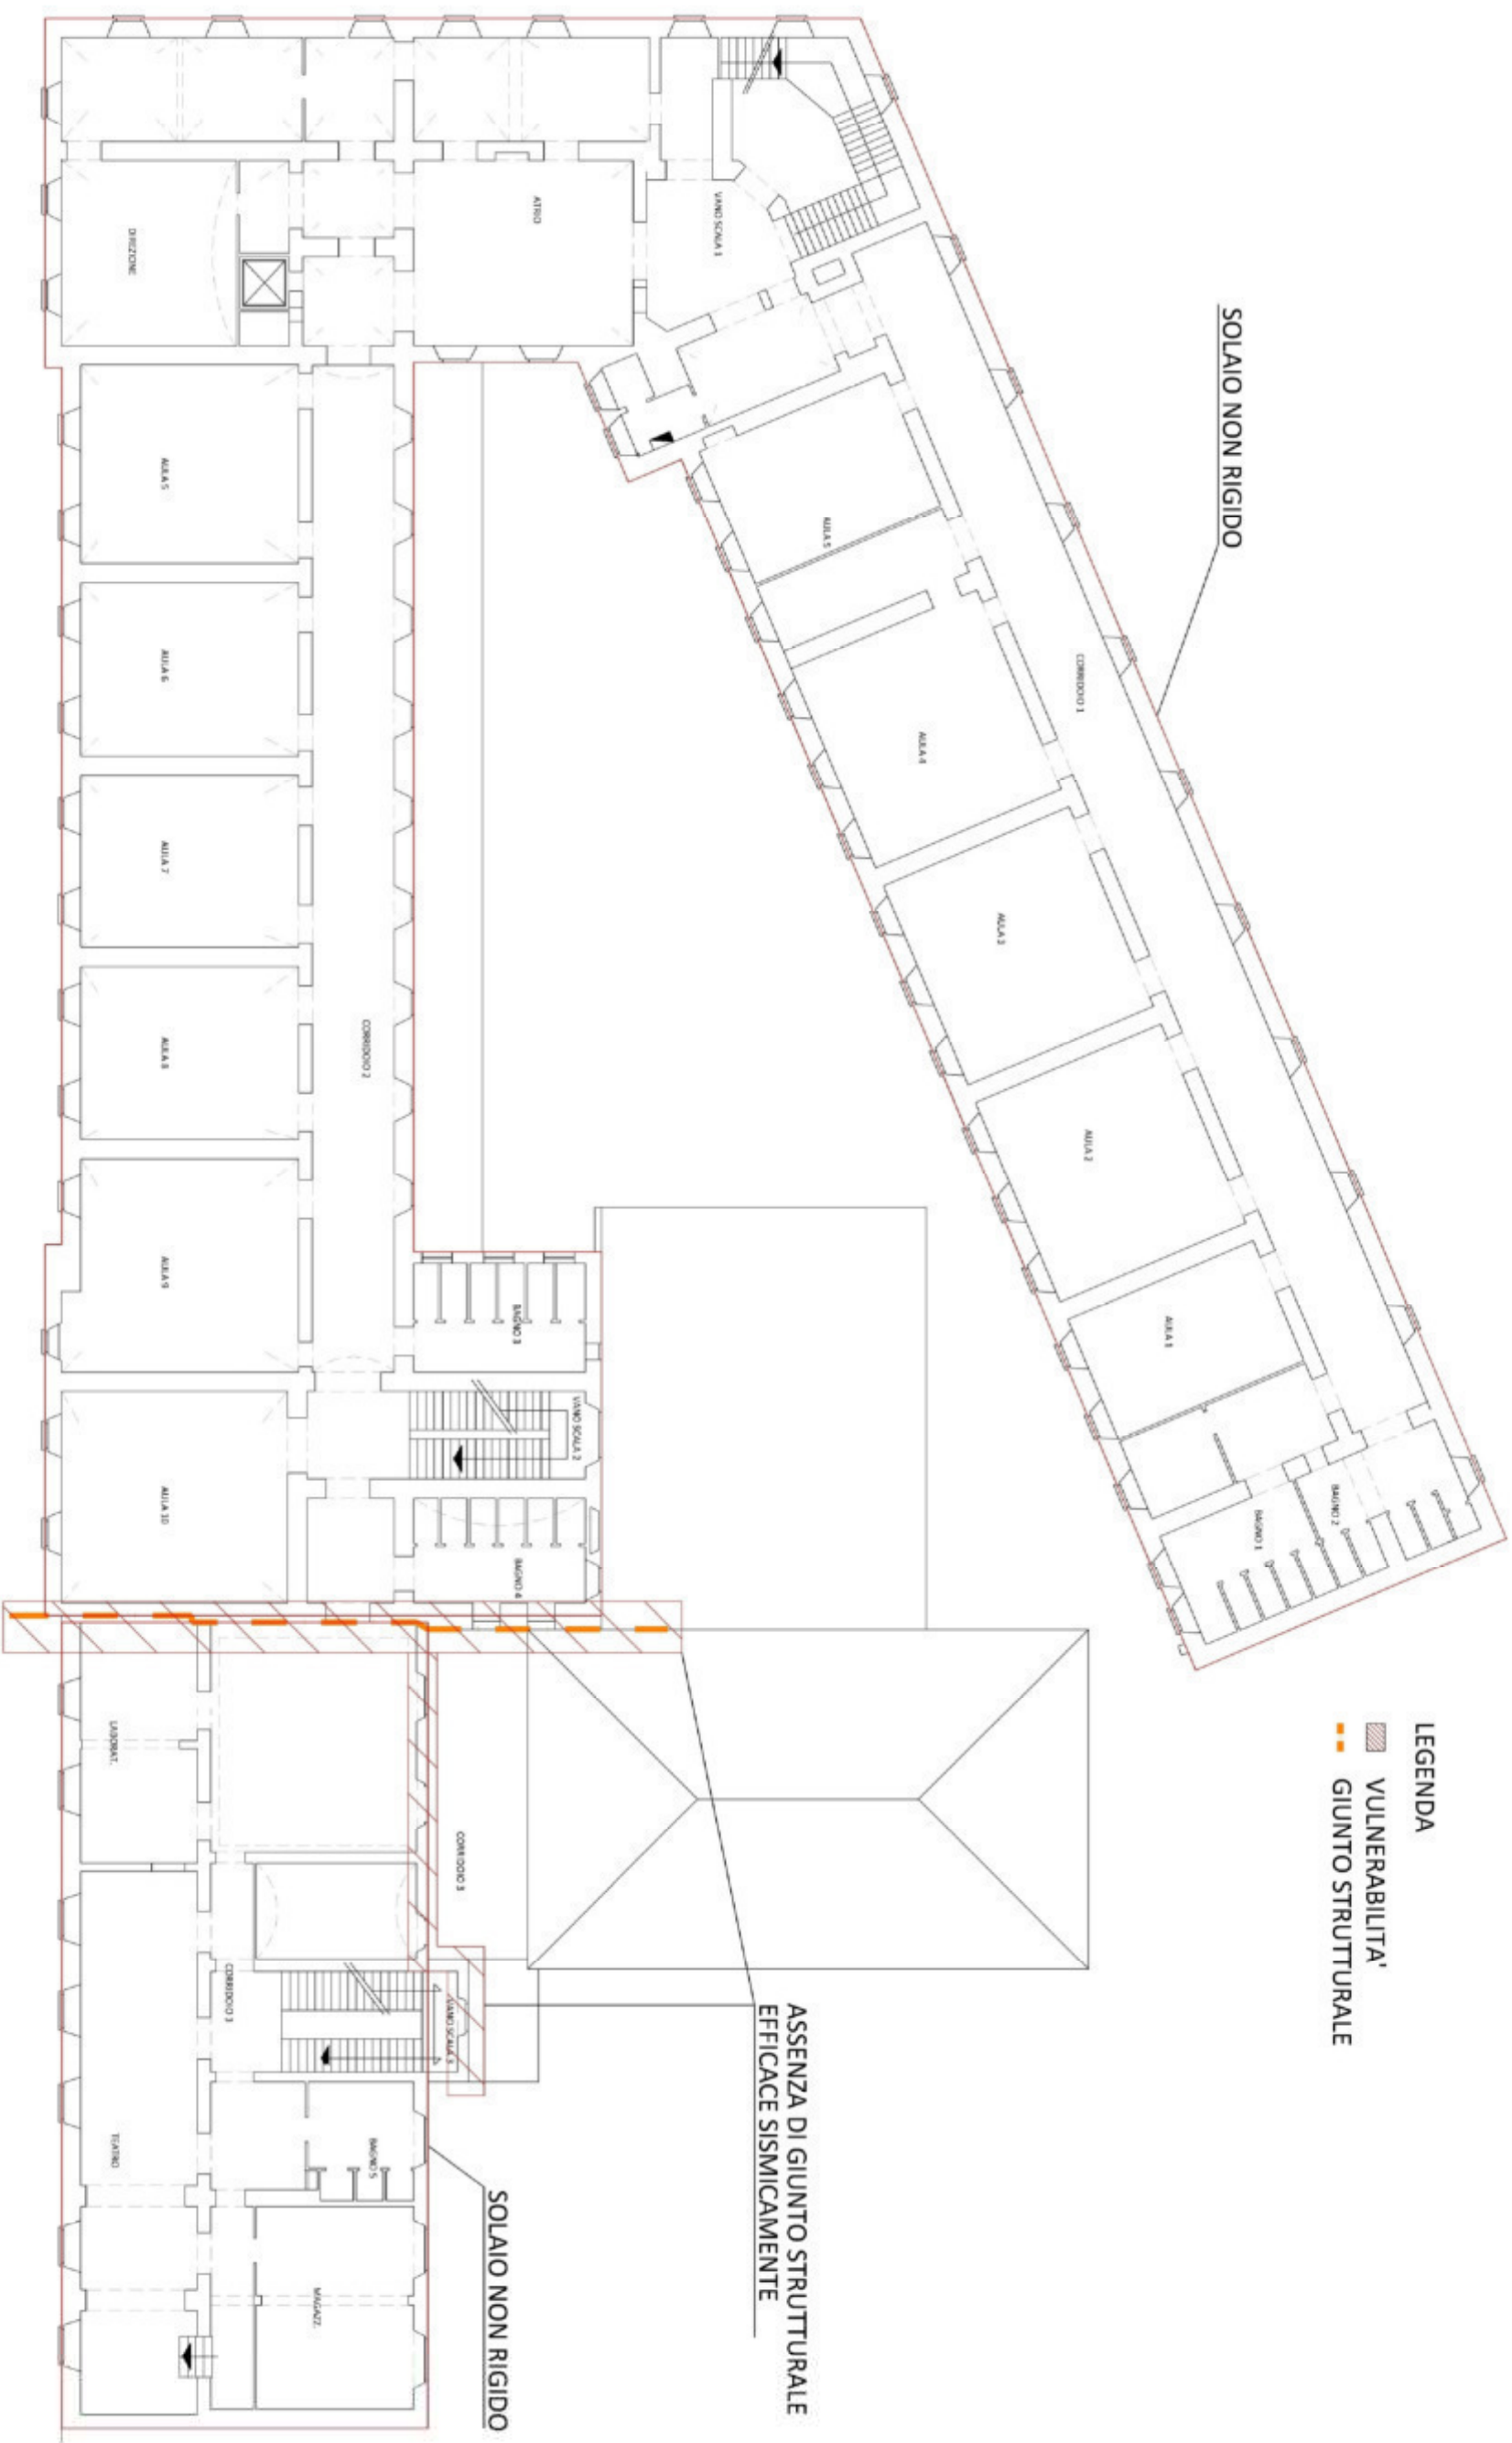

LEGENDA


- VULNERABILITA'
- GIUNTO STRUTTURALE

SOLAIO NON RIGIDO

ASSENZA DI GIUNTO STRUTTURALE
EFFICACE SISMICAMENTE

SOLAIO NON RIGIDO

PIANTA PIANO SECONDO

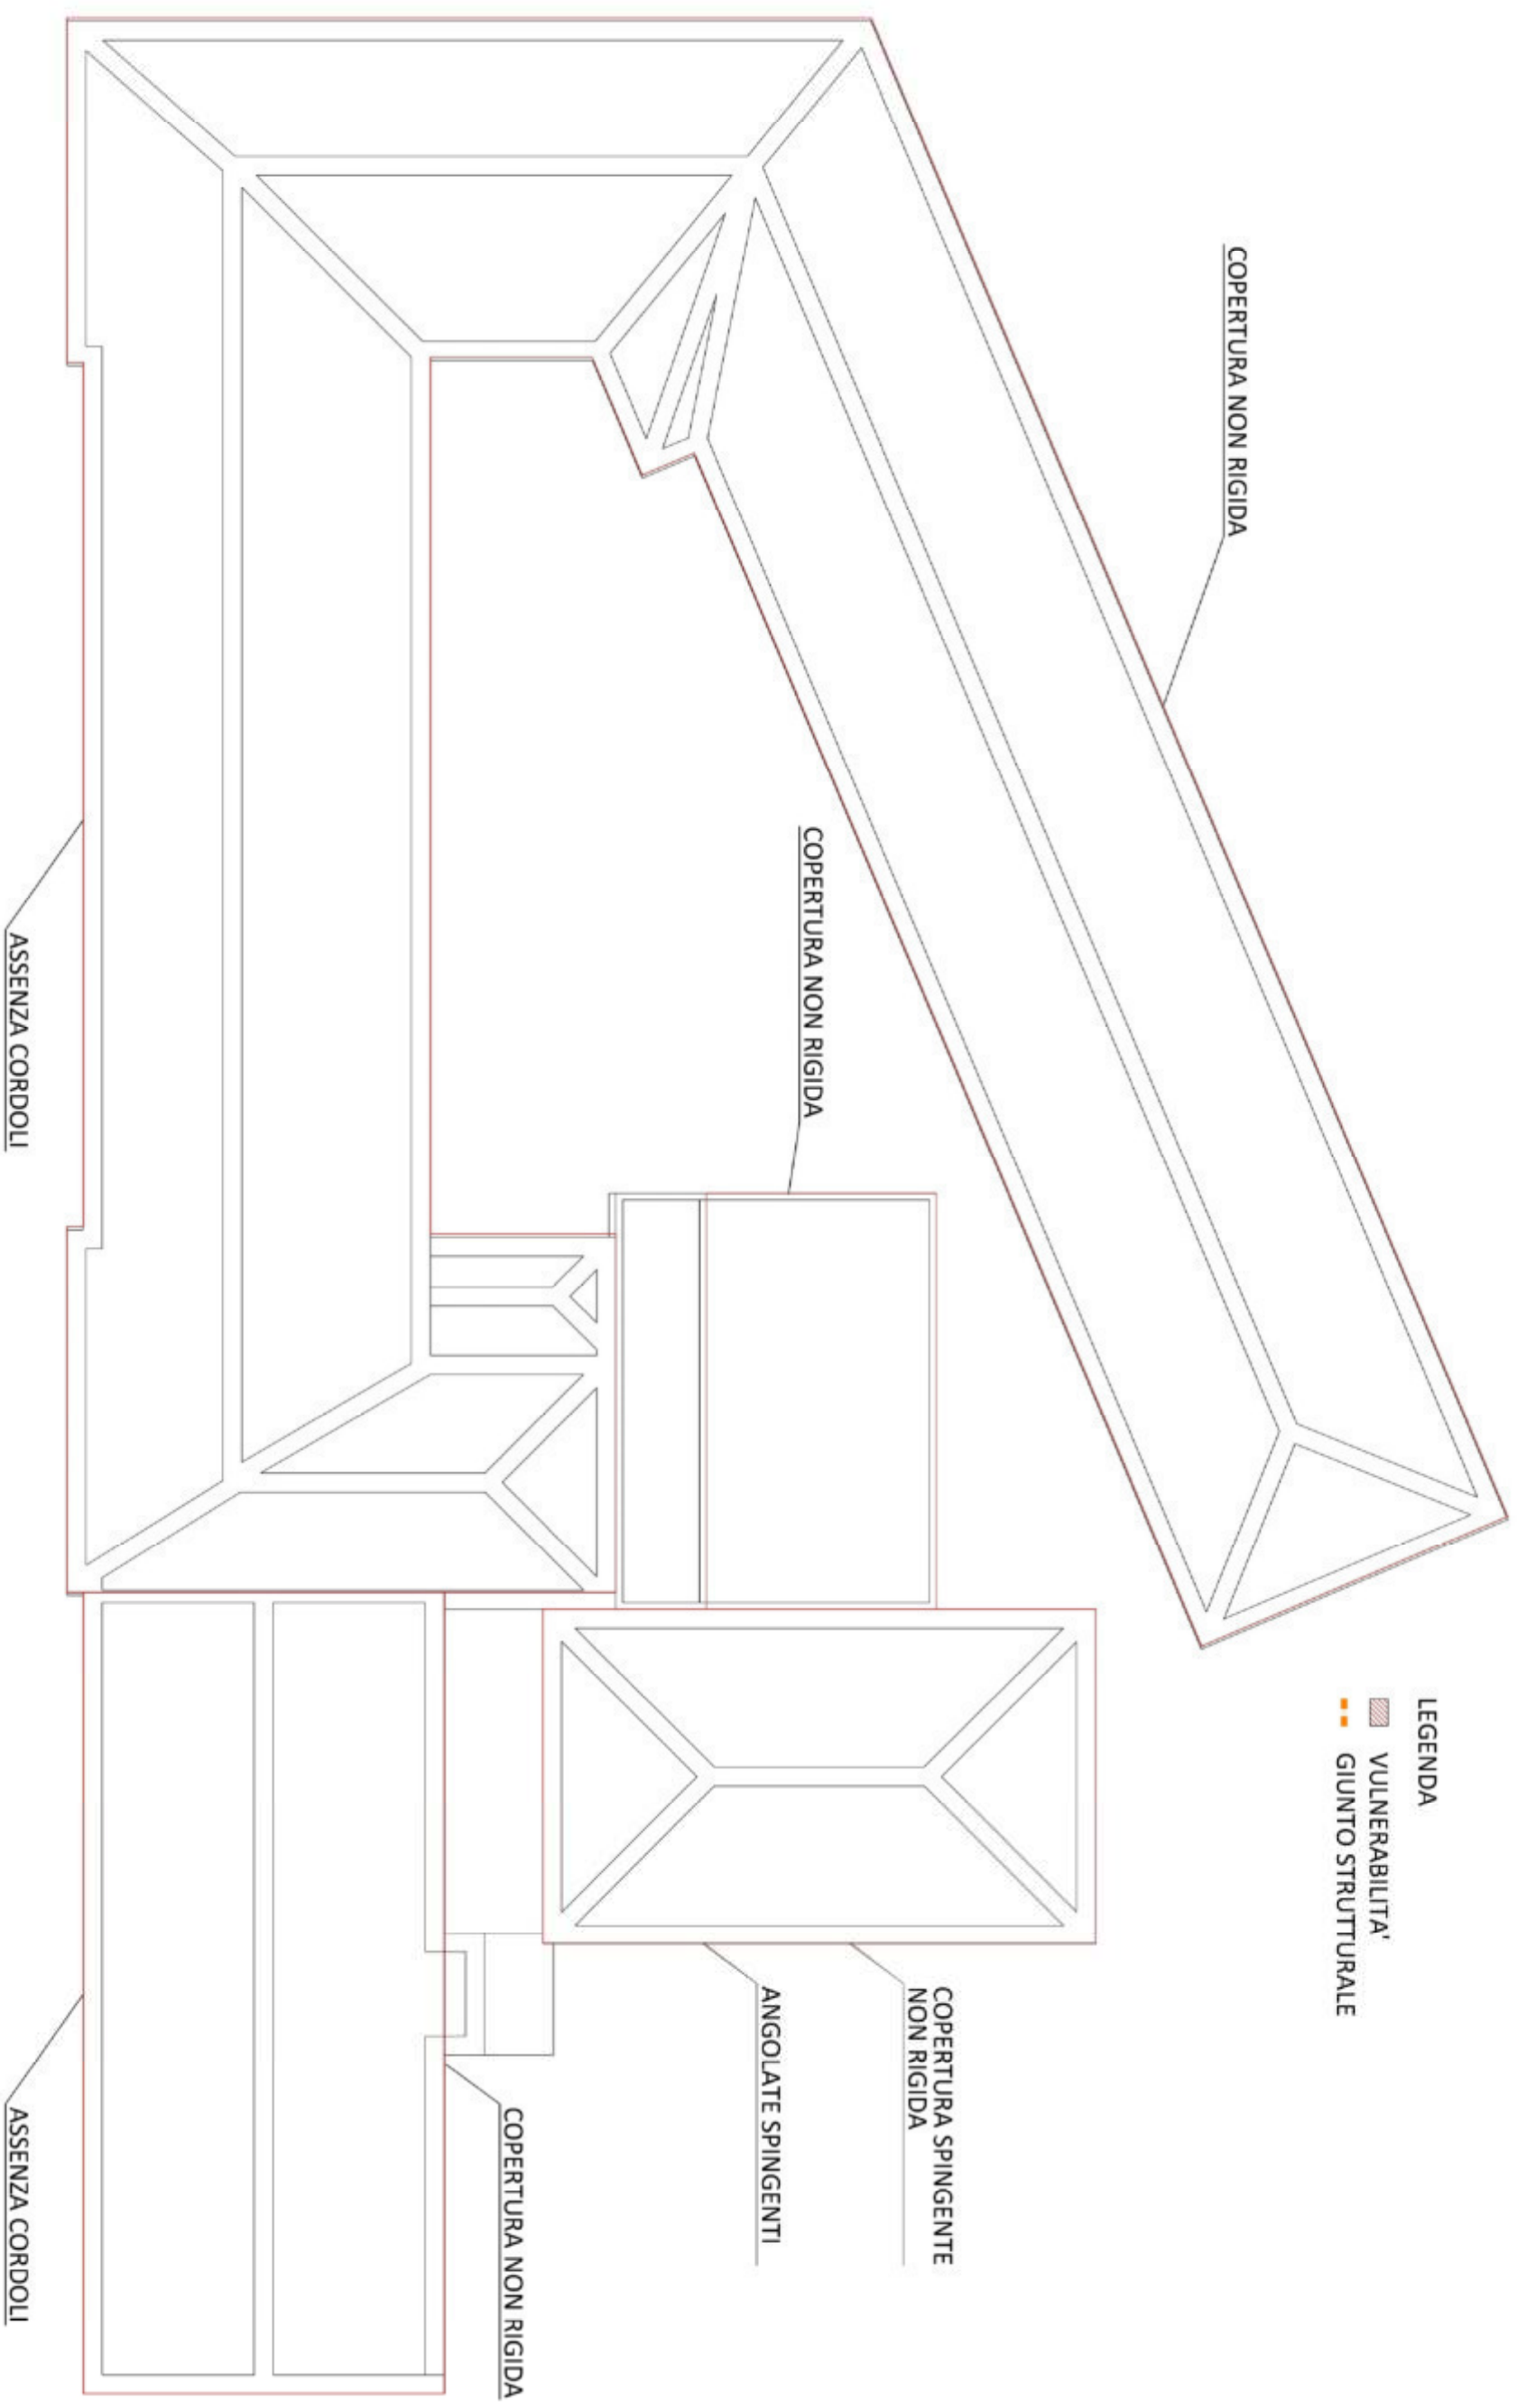

PIANTA PIANO SOTTOTETTO